

# 广东肇庆光瑞汽车零部件有限公司 “3·13”较大事故警示

2026年3月13日11时18分许，广东省肇庆市鼎湖区光瑞（广东）汽车零部件有限公司（以下简称光瑞公司）发生一起火灾事故，造成3人死亡，4人受伤。

## 一、事故企业情况

光瑞公司成立于2022年8月，为有限责任公司，共有员工192人，占地面积75亩，主要从事汽车保险杠、扰流板、后围饰板等塑料件制造（属轻工行业），年产值约1亿元。企业主要生产工艺为注塑、装配、喷漆、成品，事故发生于喷漆车间，过火面积约170平方米。厂房平面布置示意图1，事发后喷漆车间实景照片见图2。

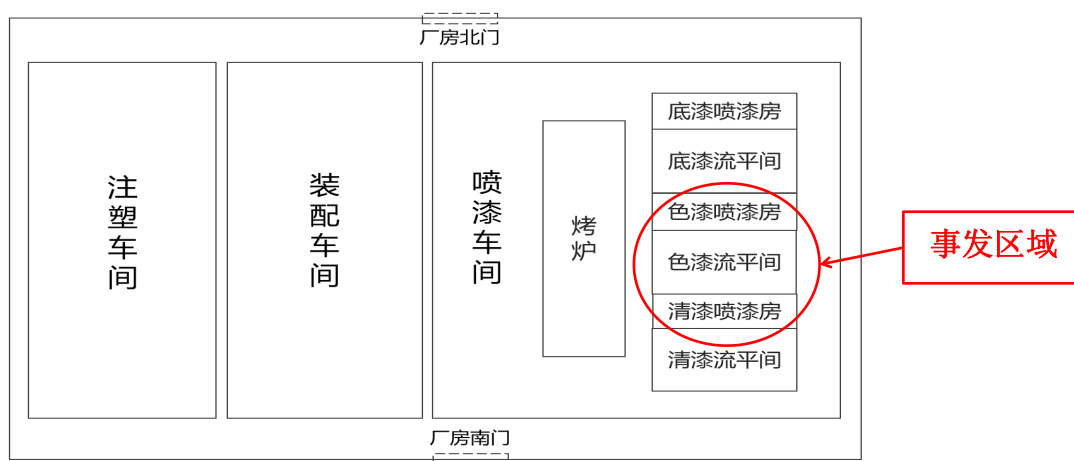


图1 厂房平面布置示意图



图 2 事发后喷漆车间实景图

## 二、事故发生经过

光瑞公司于 2026 年 3 月 1 日复工复产,3 月 13 日安排作业人员使用天那水(稀释剂)对喷漆车间的喷漆房、流平间进行清洁。根据公安询问笔录,事发时位于喷漆车间内的作业人员廖某说“有一名同事正在使用电钻清理地面油漆,我看见他把旁边的电线钻断,随即有很多火花弹起,很快就着起了一团火”。经查看视频监控记录:

3 月 13 日上午 8 时 5 分许,相关作业人员进入喷漆车间,使用天那水清洁喷漆房、流平间等作业场所。

11 时 18 分许,清漆喷漆房内着火,火焰沿地面快速蔓延并形成冲击波,导致局部门窗破损,着火范围扩大至清漆流平间、色漆流平间、色漆喷漆房。

11 时 20 分许,喷漆车间经理邓某拨打 119 报警。

11 时 32 分许,消防救援队伍抵达事故现场灭火。3 人陆续

被救出，经抢救无效死亡，另有 4 人轻微灼伤，目前生命体征平稳。

### 三、初步原因分析和暴露出的主要问题

经现场勘察、问询人员、查阅询问笔录，初步判断事故直接原因为：清漆喷漆房内作业人员违规使用电钻清理地面固化油漆时，将设备电线钻断，产生火花引燃稀释剂等易燃物，火焰沿地面向色漆流平间方向快速蔓延，造成人员伤亡。事故具体原因以公布的事态调查报告为准。

事故暴露出的主要问题：**一是**企业主要负责人履职不到位。光瑞公司主要负责人长期缺岗，仅委托工厂生产负责人代为履职，安全责任悬空。**二是**企业安全管理混乱。光瑞公司未辨识喷漆车间存在的火灾、爆炸风险，未建立危险化学品使用安全管理制度，未落实使用稀释剂清洁作业安全操作规程。**三是**企业应急逃生培训不到位。企业未对员工进行应急逃生培训，现场作业人员应急处置能力欠缺，不熟悉安全逃生通道。

### 四、工作提示

**一是**举一反三深刻吸取事故教训。请各地区和相关企业深刻吸取事故教训，加大典型事故案例警示和宣传教育力度，突出企业主体责任落实，狠抓主要负责人履职尽责，强化关键岗位员工安全意识和操作技能，有效遏制同类事故再次发生。**二是**加强易燃易爆化学品使用管理。指导督促企业建立健全易燃易爆化学品安全管理制度，使用天那水（稀释剂）等可燃性有机溶剂清洗设备设施、工装器具、地面时，必须采取机械通风等措施，防止可燃气体在密闭空间或者半密闭空间内积聚。**三是**全面提高应急处置能力。督促企业复工复产必须组织全员安

全专题教育，强化岗位风险告知和安全操作提醒。指导企业结合事故风险特点，制定应急预案演练计划，定期开展针对性应急演练，有效提升员工应急处置和疏散逃生能力。